

Fecha y lugar de la reunión: 18 de febrero de 2021 – PROYECTO: JARDÍN INFANTIL BERTHA RODRÍGUEZ RUSSI

Hora de Inicio: 3:00 PM

Objetivo de la reunión: COMITÉ DE SEGUIMIENTO #59-----FINALIZADO EL PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE HACE INDISPENSABLE IDENTIFICAR LAS OBSERVACIONES POR CADA UNO DE LOS BLOQUES, LAS CUALES DEBE SUBSANAR EL CONTRATISTA DE OBRA DENTRO DE UN PERIODO MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO TAL COMO LO ESTIPULA EL NUMERAL 7. **ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRA** ESTABLECIDO DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS INDICADOS DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO CON EL FIN DE PROCEDER AL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE FINDETER Y LA INTERVENTORIA-----

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL	INTERVENTORIA – INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL
ING. GUSTAVO ANTONIO CASTELLAR RAMOS	CONTRATISTA – CONSORCIO JARDÍN INFANTIL MOS-INC	REPRESENTANTE LEGAL

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
I	EDIFICIO A (NIVEL +3,65M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
	AULAS PARVULOS	
1	PISO Y GUARDAESCOBA EN VINILO ROLLO	PRESENTA ALGUNAS MANCHAS, RESIDUOS DE PINTURA EN BORDE DE GUARDAESCOBA Y FALTA DE LIMPIEZA EN ESQUINAS DEL MISMO.
2	MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	SE DEBE MEJORAR REMATES CONTRA VENTANAS Y APARATOS ELÉCTRICOS.
3	LIMPIEZA DE CADA UNO DE LOS AMBIENTES	PENDIENTE REALIZAR ASEO GENERAL EN PISOS, VENTANAS, LAMPARAS, TUBERÍAS Y PUERTAS.
4	PUERTAS EN MADERA	FALTA INSTALAR TOPE PUERTA E INSTALAR CORRECTAMENTE ALGUNOS TAPALUCES.
5	VENTANAS	SE EVIDENCIAN MANCHAS SOBRE EL ALUMINIO DE PINTURA O ELEMENTOS DE ALUMINIO QUEMADOS.
6	APARATOS ELÉCTRICOS	FALTA PROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON LA CONEXIÓN DEFINITIVA
	BAÑOS PARVULOS	
7	DUCHA	FALTA INSTALAR GRIFERIA.
8	APARATOS SANITARIOS	FALTA PROBAR FUNCIONAMIENTO Y PRESIÓN CON LA CONEXIÓN DEFINITIVA.
9	MURO DIVISORIOS ENTRE BAÑO NIÑAS Y BAÑO NIÑOS	MEJORAR ASPECTO DE ACABADO SUPERIOR (AMARILLO).
10	MESONES EN GRANITO	FALTA REMATAR CORRECTAMENTE LA PARTE INFERIOR DE DICHOS MESONES.
11	PISO EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS CONTRA LA MEDIACAÑA.
12	ESQUINEROS (WIN) DE MUROS	SE DEBE MEJORAR SU INSTALACIÓN.
13	LIMPIEZA DE CADA UNO DE LOS AMBIENTES	PENDIENTE REALIZAR ASEO GENERAL.
	CIRCULACIÓN	
14	MUROS	REMATES DE PINTURA DONDE SE MARCÓ EL GOLPE DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS
15	PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	MEJORAR PINTURA CONTRA GUARDAESCOBA
16	LIMPIEZA	PENDIENTE REALIZAR ASEO FINO EN TUBERÍAS A LA VISTA.
II	EDIFICIO B (NIVEL +3,65M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
	CIRCULACIÓN	
17	PISO EN CERÁMICA	REEMBOQUILLAR ZONAS AFECTADAS POR ÁCIDO DE ASEO FINO. SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS DE LA CERÁMICA POR EL ACIDO DEL ASEO FINO.
18	BARANDA EN LÁMINA MICROPERFORADA	LA BARANDA DEBE QUEDAR TOTALMENTE PEGADA AL MURO.

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
19	BORDILLO PARA BARANDA	EL GUARDAESCOBA TIENE PINTURA GRIS BASALTO QUE SE DEBE LIMPIAR
20	MUROS	LIMPIEZA Y REMATES DE PINTURA
21	PLACA DE ENTREPISO	REMATE EN PASO DE TUBERÍA RCI VERTICAL
BAÑOS EN GENERAL		
22	APARATOS SANITARIOS	BOQUILLA DE PERIMETRO DE APARATOS
23	PISO EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS DE LA CERÁMICA POR EL ACIDO DEL ASEO FINO.
24	MUROS	MEJORAR ADHERENCIA MEDIA CAÑA EN PVC
LAVANDERIA		
25	APARATOS ELÉCTRICOS	FALTA INSTALAR UN TOMACORRIENTE EN EL MURO DONDE VA UBICADA LA LAVADORA.
CUARTO DE ASEO		
26	CIELO RASO	REPARAR CIELO RASO CORTADO MAL.
SALA DE PROFESORES		
27	MUROS	REMATES DE PINTURA Y ASEO GENERAL
28	CUBIERTA	REPARAR TEJAS ROTAS
29	VENTANERIA	INSTALAR VIDRIOS FALTANTES
ASCENSOR		
30	MUROS	REPARAR FISURAS SUPERFICIALES
BAÑO PMR		
31	VENTANERÍA – CIELO RASO	SELLAR ESPACIO ENTRE REJILLA DE VENTANA Y CIELO RASO EN DRYWALL
32	MUROS	MEJORAR ADHERENCIA EN MEDIA CAÑA DE PVC
AREAS ADMINISTRATIVAS		
33	ASEO GENERAL	FALTA EVIDENCIA DE ASEO FINO EN TODAS LAS ÁREAS.
III	EDIFICIO C (NIVEL +3,65M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
CIRCULACIÓN		
34	PISOS EN CERÁMICA	MEJORAR ACABADO DE JUNTA ESTRUCTURAL ENTRE LOS TRES EDIFICIOS.
35	PUERTAS DE VIDRIO	FALTA INSTALAR PELÍCULA ADHESIVA.
36	BARANDA EN LÁMINA MICROPERFORADA	FALTA LIMPIEZA Y PULIR BORDES PARA EVITAR FILOS CORTANTES.
37	SALÓN EXPERIENCIAS SENSORIALES	
38	BARANDAS	FALTA INSTALAR LOS PROTECTORES / CAPUCHAS DE LOS TORNILLOS DE PISO.
39	VENTANERIA	ADECUACIONES A PINTURA DE LOS MARCOS EN ALUMINIO.
40	ASEO GENERAL	REALIZAR EL ASEO FINAL.
IV	EDIFICIO A (NIVEL +0,22M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
AULAS SALACUNAS		


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
41	PISO Y GUARDAESCOBA EN VINILO ROLLO	PRESENTA ALGUNOS RESIDUOS DE PINTURA EN BORDE DE GUARDAESCOBA Y FALTA DE LIMPIEZA EN ESQUINAS DEL MISMO.
42	LIMPIEZA DE CADA UNO DE LOS AMBIENTES	PENDIENTE REALIZAR ASEO GENERAL EN PISOS, VENTANAS, LAMPARAS, TUBERÍAS Y PUERTAS.
43	PUERTAS EN MADERA	FALTA INSTALAR TOPE PUERTA, REPARAR ALGUNOS RASPONES QUE TIENEN LAS PUERTAS Y ALGUNAS CANTONERAS ESTÁN MAL INSTALADAS.
44	VENTANAS	SE EVIDENCIAN MANCHAS SOBRE EL ALUMINIO DE PINTURA O ELEMENTOS DE ALUMINIO QUEMADOS.
45	APARATOS ELÉCTRICOS	FALTA PROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON LA CONEXIÓN DEFINITIVA
46	CIELO RASO	FALTA REMATAR LA DILATACION
BAÑOS SALACUNAS		
47	APARATOS SANITARIOS	FALTA PROBAR FUNCIONAMIENTO Y PRESIÓN CON LA CONEXIÓN DEFINITIVA.
48	DIVISIONES DE BAÑO EN ACRÍLICO	FIJAR MEJOR LAS DIVISIONES PARA DAR MAYOR ESTABILIDAD.
49	MESONES EN GRANITO	FALTA REMATAR CORRECTAMENTE LA PARTE INFERIOR DE DICHS MESONES.
50	PISO EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS CONTRA LA MEDIACAÑA.
51	ESQUINEROS (WIN) DE MUROS	SE DEBE MEJORAR SU INSTALACIÓN.
52	LIMPIEZA DE CADA UNO DE LOS AMBIENTES	PENDIENTE REALIZAR ASEO GENERAL.
53	MUROS	FALTA REMATAR LA PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS DIVISORIOS
CIRCULACIÓN		
54	MUROS	REMATES DE PINTURA DONDE SE MARCÓ EL GOLPE DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS
55	PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS CONTRA LA MEDIACAÑA Y MEJORAR PINTURA CONTRA GUARDAESCOBA
56	LIMPIEZA	PENDIENTE REALIZAR ASEO FINO EN TUBERÍAS A LA VISTA.
V	EDIFICIO B (NIVEL +0,22M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
57	CIRCULACIÓN	
58	PISO EN CERÁMICA	REEMBOQUILLAR ZONAS AFECTADAS POR ÁCIDO DE ASEO FINO. SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS DE LA CERÁMICA POR EL ACIDO DEL ASEO FINO.
59	BORDILLO PARA BARANDA	EL GUARDAESCOBA TIENE PINTURA GRIS BASALTO QUE SE DEBE LIMPIAR
60	MUROS	REPARAR FISURAS DE MURO DE ASCENSOR
BAÑOS EN GENERAL		

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
61	APARATOS SANITARIOS	BOQUILLA DE PERIMETRO DE APARATOS
62	PISO EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS DE LA CERÁMICA POR EL ACIDO DEL ASEO FINO.
63	MUROS	MEJORAR ADHERENCIA MEDIA CAÑA EN PVC
64	DIVISIONES EN ACRÍLICO	HAY UNA DIVISIÓN PARTIDA
PRIMEROS AUXILIOS - ENFERMERIA		
65	MUROS	MEJORAR ADHERENCIA DE MEDIA CAÑA EN PVC
EQUIPAMIENTO COMUNAL		
66	PUERTAS DE VIDRIO	FALTA INSTALAR PELÍCULA ADHESIVA
67	ESTACIONES DE EMERGENCIA	AUMENTAR ALTURA
VESTÍBULO		
68	CIELO RASO DOBLE ALTURA	RECORTES DE PINTURA
69	BAÑOS VESTÍBULO	REMATES DE PINTURA Y ESQUINAS DE MUROS.
VI	EDIFICIO C (NIVEL +0,22M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
CIRCULACIÓN		
70	PUERTAS DE VIDRIO	FALTA INSTALAR PELÍCULA ADHESIVA.
71	BARANDA EN LÁMINA MICROPERFORADA	FALTA LIMPIEZA, PULIR BORDES PARA EVITAR FILOS CORTANTES Y HAY PRESENCIA DE PUNTOS DE OXIDO.
LUDOTECA		
72	VENTANERIA	ADECUACIONES A PINTURA DE LOS MARCOS EN ALUMINIO.
73	ASEO GENERAL	REALIZAR EL ASEO FINAL.
74	MUROS	REPARAR PINTURA LEVANTADA POR HUMEDAD CORREGIDA ANTERIORMENTE.
VII	PLAZOLETA DE INGRESO (NIVEL +0,22M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
75	PISOS	REEMBOQUILLAR PISO EN GRES. INSTALAR Y REMATAR CORRECTAMENTE EPÓXICO DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE TANQUES. REMATAR PINTURA DE BORDILLO CONTRA GRANIPLAS EN LA ZONA DE BARANDAS. REMATAR LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN. PINTAR PUNTOS DE SOLDADURA DE TAPAS DE TANQUE.
76	MUROS	PINTAR ESTRUCTURA DE MADERA DE PREDIO VECINO.
77	BARANDA	VERIFICAR ALINEACIÓN Y CORREGIR.
VIII	EDIFICIO D (NIVEL +0,22M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
78	MUROS	MEJORAR PINTURA.
79	CUBIERTA	MEJORAR APARIENCIA DE ESTRUCTURA A LA VISTA.
IX	EDIFICIO A (NIVEL -3,21M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
AULAS PARVULOS		


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
80	PISO Y GUARDAESCOBA EN VINILO ROLLO	FALTA DE LIMPIEZA EN ESQUINAS DEL MISMO Y REMATAR CORRECTAMENTE CONTRA BARANDAS
81	PUERTAS EN MADERA	FALTA INSTALAR TOPE PUERTA Y REPARAR ALGUNOS RASPONES QUE TIENEN LAS PUERTAS.
82	VENTANAS	ELEMENTOS DE ALUMINIO QUEMADOS.
83	APARATOS ELÉCTRICOS	FALTA PROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON LA CONEXIÓN DEFINITIVA
BAÑOS SALACUNAS		
84	APARATOS SANITARIOS	FALTA PROBAR FUNCIONAMIENTO Y PRESIÓN CON LA CONEXIÓN DEFINITIVA Y CAMBIAR LAVAMANOS ROTO.
85	DIVISIONES DE BAÑO EN ACRÍLICO	FIJAR MEJOR LAS DIVISIONES PARA DAR MAYOR ESTABILIDAD.
86	MESONES EN GRANITO	FALTA REMATAR CORRECTAMENTE LA PARTE INFERIOR DE DICHS MESONES.
87	PISO EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS CONTRA LA MEDIACAÑA.
88	PUERTAS	REMATAR ENTRE MARCO DE PUERTA Y VANO EN MURO.
CIRCULACIÓN		
89	MUROS	REMATES DE PINTURA DONDE SE MARCÓ EL GOLPE DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS Y REMATES DE PINTURA.
90	PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS CONTRA LA MEDIACAÑA, MEJORAR PINTURA CONTRA GUARDAESCOBA Y CAMBIAR PIEZAS CONTRA CAJAS DE INSPECCIÓN.
91	VENTANERIA	FALTA REMATAR MARCO CONTRA MURO Y ALGUNOS ELEMENTOS ESTAN RAYADOS O QUEMADOS.
X	EDIFICIO B (NIVEL -3,21M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
CIRCULACIÓN		
92	PISO EN CERÁMICA	REEMBOQUILLAR ZONAS AFECTADAS POR ÁCIDO DE ASEO FINO. SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS DE LA CERÁMICA POR EL ACIDO DEL ASEO FINO. CAMBIAR ALGUNAS PIEZAS QUE SE ENCUENTRAN FRACTURADAS.
93	BORDILLO PARA BARANDA	MEJORAR PINTURA DEL BORDILLO CONTRA PINTURA DE MUROS
94	MUROS	MEJORAR FILOS DE DILATAIONES, REMATES DE PINTURA Y LIMPIEZA TOTAL DE LOS MISMOS. REMATE DE MURO CONTRA PUERTA DE CUARTO DEL ASCENSOR.
BAÑOS EN GENERAL		

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
95	APARATOS SANITARIOS	BOQUILLA DE PERIMETRO DE APARATOS, FALTA PROBAR PRESION Y FUNCIONAMIENTO FINAL.
96	PISO EN CERÁMICA	SE OBSERVAN PARTES QUEMADAS DE LA CERÁMICA POR EL ACIDO DEL ASEO FINO.
97	MUROS	MEJORAR ADHERENCIA MEDIA CAÑA EN PVC
COCINA		
98	MUROS	MEJORAR ADHERENCIA DE MEDIA CAÑA EN PVC. FALTA MEJORAR APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA. RECORTE DE PINTURA CONTRA ENCHAPE DE MURO. REEMBOQUILLADO DE CERÁMICA EN ESPECIAL EN COLUMNAS CIRCULARES. CAMBIAR PIEZAS FRACTURADAS.
99	CIELO RASO	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA. MEJORAR INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA. SELLAR MEDIA CAÑA EN DONDE SE CRUZA CON TUBERIAS.
100	APARATOS ELÉCTRICOS	LIMPIEZA POR EXCESO DE PINTURA. FALTA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. ENDEREZAR APARATO EN CUARTO FRIO.
101	PISOS	HAY CERÁMICA QUEMADA. MEDIA CAÑA EN GRANITO TOTALMENTE MANCHADA Y FISURADA. LIMPIEZA DE REJILLAS DE CÁRCAMOS. REMATE DE CAMBIO DE PISO DESDE COCINA HACIA PARQUEADERO.
102	MOBILIARIO FIJO	CAMBIAR ANJEO E INSTALARLO CORRECTAMENTE. VERIFICAR DEPUES DE ASEO QUE NO TENGA DAÑOS EL LAVAMANOS NO ES DE ACCIONAMIENTO NO MANUAL.
103	APARATOS SANITARIOS	FALTAN PRUEBAS DE PRESION. FALTA SELLO PERIMETRAL CONTRA PISO DE LOS SANITARIOS.
104	PUERTAS	DAÑOS POR GOLPES Y FALTA INSTALAR VIDRIOS.
PARQUEADERO		
105	PISOS	FISURAS EN LA PLACA EN LA CIRCULACIÓN AL FRENTE DE BASURAS Y DEL INGRESO DE PERSONAL A LA COCINA. LIMPIEZA DE REJILLAS DE CÁRCAMOS.
106	MUROS	REMATE DE PINTURA Y RECORTES DE PINTURA CONTRA PISOS.
107	RAMPA	LIMPIEZA POR MANCHAS DE PINTURA SOBRE EL CONCRETO.
CUARTO DE MÁQUINAS ASCENSOR		
108	GENERAL	FALTAN TERMINAR TODOS LOS ACABADOS DE MUROS, PISO Y TECHO.
CUARTO DE ASEO		
109	GENERAL	FALTAN TERMINAR TODOS LOS ACABADOS DE MUROS, PISO Y TECHO.
XI	EDIFICIO C (NIVEL -3,21M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
	CIRCULACIÓN	
110	PUERTAS DE VIDRIO	FALTA INSTALAR PELÍCULA ADHESIVA.
111	MUROS	REMATES CONTRA MARCO DE PUERTA DE EMERGENCIA Y DE INGRESO A PATIOS.
	PATIO INTERNO DE BOMBAS EYECTORAS	
112	TUBERIA RCI	REMATAR CONTRA EL MURO Y LIMPIEZA DE LA TUBERÍA.
	COMEDOR	
113	MESÓN	LIMPIEZA PARA EVITAR MANCHAS. REMATAR ACABADO DEBAJO DEL MESÓN DE LAVAMANOS.
XII	RAMPA DE INGRESO VEHICULAR (DEL NIVEL +0,22M AL NIVEL -3,21M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
114	RAMPA	LIMPIEZA POR MANCHAS DE PINTURA SOBRE EL CONCRETO.
XIII	PATIOS (NIVEL -3,21M)	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
115	MUROS	REMATE DE GRANIPLAST EN TODO EL PERIMETRO INFERIOR DE LAS FACHADAS.
116	PISOS	LIMPIEZA DE REJILLAS DE CÁRCAMOS. LIMPIEZA DE CÁRCAMOS CENTRALES Y DE INGRESO A AULAS. INSTALACIÓN DE REJILLAS EN SIFONES DE LOS CÁRCAMOS. CORREGIR BORDILLOS FRACTURADOS O CON PÉRDIDA DE MATERIAL.
XIV	CUARTOS ELECTRICOS, SUBESTACIÓN Y CUARTO DE BOMBAS	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
117	GENERAL	FALTA REMATAS MUROS Y LIMPIEZA GENERAL.
118	SEÑALIZACIÓN	FALTA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
XV	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
119	GENERAL	FALTA ASEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
XVI	GENERALES	FECHA DE ENTREGA: 04 MARZO 2021
120	CIRCULACIONES	REMATES DE PINTURA EN MUROS. REMATES DE BARANDAS CONTRA BORDILLOS. REMATE DE PINTURA ENTRE BORDILLOS Y MUROS O PISO.
121	ASEO	SE DEBE LLEVAR A CABO UN ASEO FINO DE TODAS LAS ÁREAS EN PUERTAS, VENTANAS, MUROS, PISOS, APARATOS ELÉCTRICOS, APARATOS SANITARIOS, ASPERSORES, TUBERIAS, ETC.
122	VENTANERIA	CAMBIAR O REPARAR ELEMENTOS QUEMADOS Y RAYADOS.
123	APARATOS ELÉCTRICOS	FALTA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. FALTA CERTIFICADO RETIE Y RETILAB. FALTA PRUEBA VLF CODENSA.
124	APARATOS SANITARIOS	FALTAN PRUEBAS DE PRESIÓN.

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO No.68573-005-2019 (PAF- SDIS-O-009-2019)	Código: CM-FO-18 Versión: 4 Fecha de Aprobación: 15/05/15
---	---	---

No	ACTIVIDAD/TAREA	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	NIVEL +3,65M		Contratista	4 de marzo de 2021	VERIFICAR LISTADO
2	NIVEL +0,22M		Contratista	4 de marzo de 2021	VERIFICAR LISTADO
3	NIVEL -3,21M		Contratista	4 de marzo de 2021	VERIFICAR LISTADO
4	CUARTOS TÉCNICOS, PLANTA ELÉCTRICA, CUARTO DE BOMBAS Y SUBESTACIÓN		Contratista	4 de marzo de 2021	VERIFICAR LISTADO
5	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA		Contratista	4 de marzo de 2021	VERIFICAR LISTADO

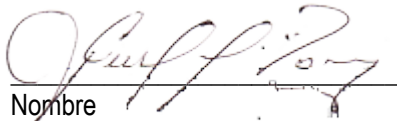

Nombre
GUSTAVO CASTELLAR RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JARDÍN INFANTIL MOS-INC
Contratista de Obra



Nombre
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS
Interventoría