




2 DETALLE PISO BALDOSA Y MEDIA CAÑA
1:5

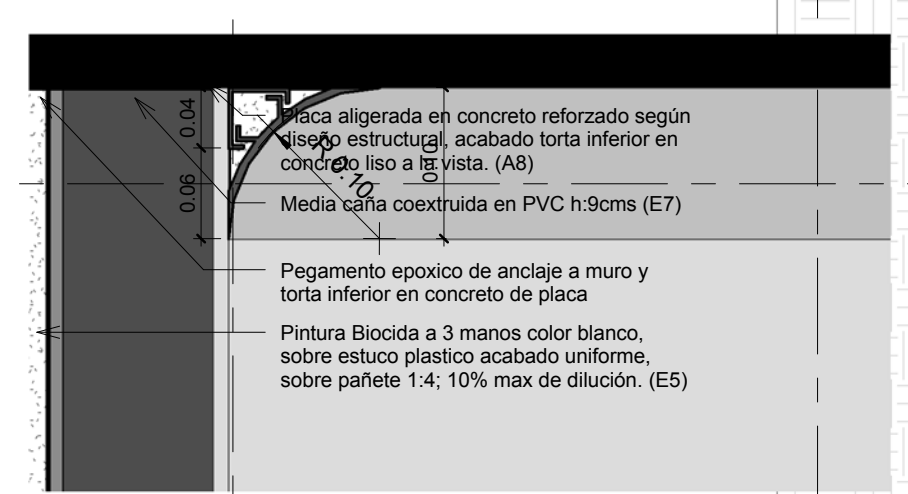


6 DETALLE MEDIACAÑA PVC TECHO
1:5

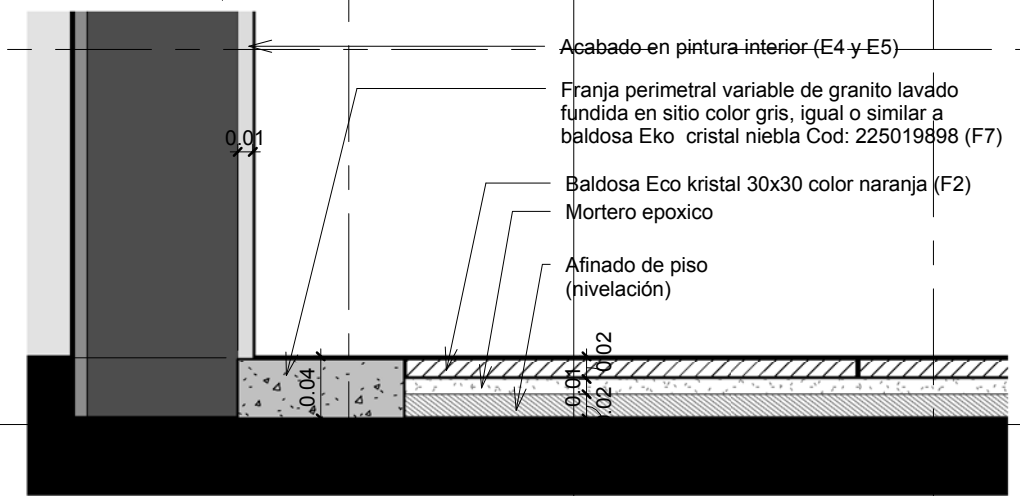


3 DETALLE PISO BALDOSA Y FRANJA
1:5

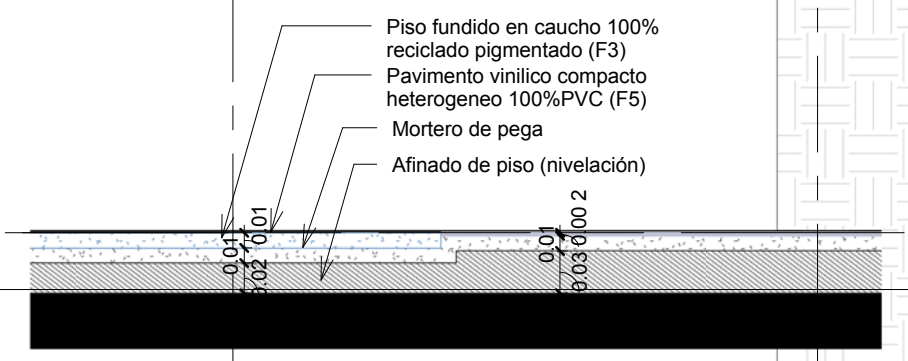

5 DETALLE PISO VINILO Y CAUCHO
1:5

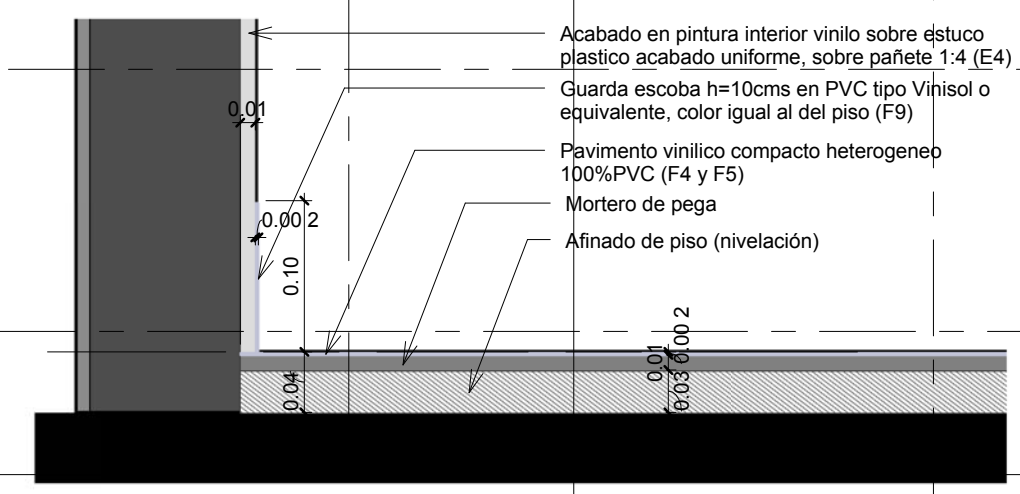


4 DETALLE PISO PAVIMENTO VINILICO
1:5

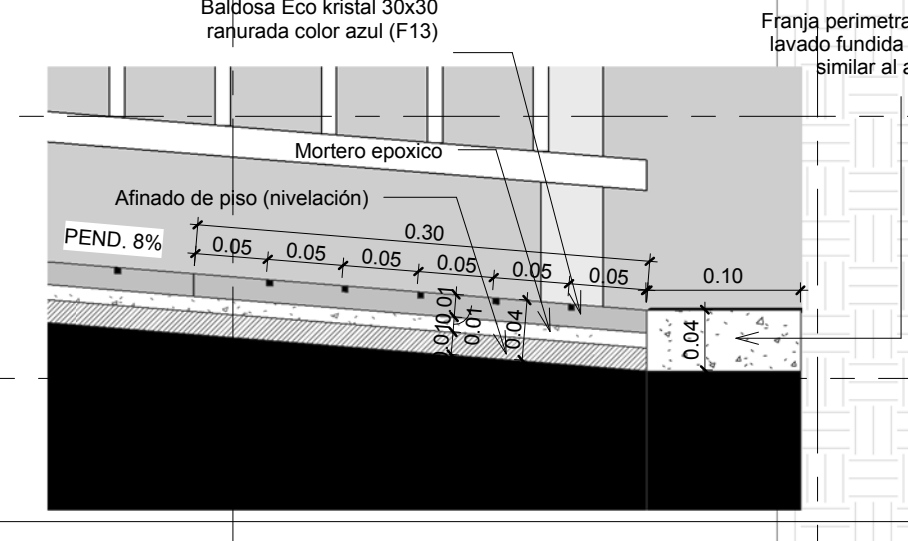

7 DETALLE PISO BALDOSA RANURADA
1:5

CODIFICACION ACABADOS POR ESPACIO

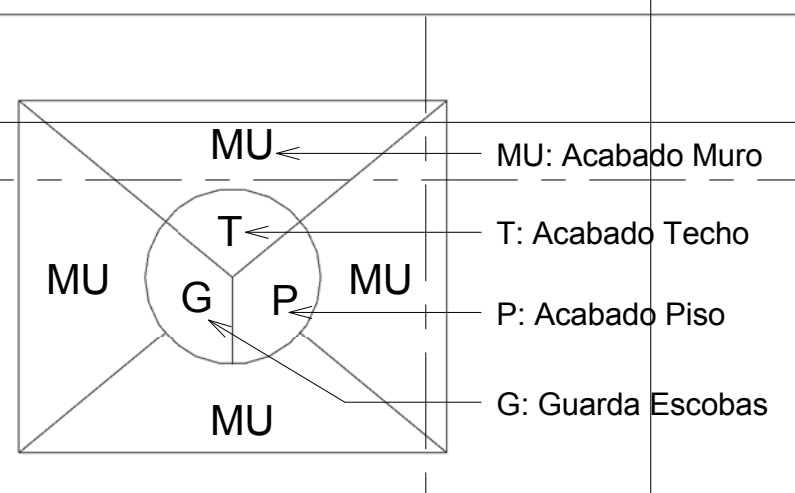

ACABADO DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCION
AQ	Adoquin de arcilla cuarto 26 color terracota (M1)
AE	Adoquin de arcilla español color terracota (M2)
BE	Baldosa Eco kristal de 30x30cm colores varios (F1 - F2 - F12)
BR	Baldosa Eco kristal de 30x30 Ranurada color azul (F13)
CA	Placa en concreto acabado antideslizante (F6)
CR	Piso fundido en caucho 100% reciclado pigmentado (F3, M10)
ER	Escalera fundida en concreto reforzado (M9)
GF	Granito Fundido en sitio huella y contrahuella
RE	Rampa en concreto reforzado, acabado estriado (B9)
VC	Pavimento vinilico compacto heterogeneo 100%PVC (F4 y F5)
VE	Piso en vidrio estructural templado laminado (F10)

ACABADO DE GUARDAESCOBAS	
CODIGO	DESCRIPCION
FP	Franja perimetral variable de granito fundida en sitio (F7)
GV	Guarda escoba h=10cms en PVC tipo Vinilos (F9)
MG	Guarda escoba media caña en granito fundido en sitio (F8)

ACABADO DE MUROS	
CODIGO	DESCRIPCION
AF	Aislante termoacustico de fibra de vidrio tipo fresaca (E6)
CM	Cerramiento metalico (Ver detalle Cerramiento)
CP	Persiana fija en lámina cold rolled cal 18 (G8)
CV	Muro en concreto reforzado acabado liso a la vista (C3)
EC	Enchape de muro en baldosa cerámica esbo blanco (E1)
EM	Enchape de muro en baldosa cerámica esbo blanco (E2, E3)
LT	Muro en ladrillo de arcilla color terracota, a la vista (C1)
PB	Pintura Blocada a 3 manos color blanco (E5)
PR	Pintura impermeabilizada para exteriores color rojo
PV	Pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color blanco (E4)
VT	Ventaneria en perfilera de aluminio 14 micras (H1 - H4)
PA	Pirán de aluminio para pisos de 27 mm (F14)

ACABADO DE TECHOS	
CODIGO	DESCRIPCION
DM	Cielo descogido, armado en placa de MDF de 9mm (D6)
LV	Lucernario, vidrio monolitico templado 6mm clear (D12)
MA	Marquesina en perfilera de aluminio + vidrio templado (H9)
MP	Torta inferior en concreto / Media caña coextruida en PVC (E7)
RY	Cielo raso en tabla de yeso 1/2" tipo Drywall, gyp-lac (D6)
TI	Acabado torta inferior en concreto liso a la vista (A8)

1 PLANTA SOTANO ACABADOS
1:75

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD

SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN

CARRERA 15 ESTE # 61 A - 10 SUR

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. NESTOR IVÁN GUALTEROS

M.P. No. A2502005-80544637

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. WILSON SALVADOR GAMBA R.

M.P. No. A25022006-80149145

ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENIOR

CONSORCIO ARBOLEDA DF

NIT. 9011400520-7

CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

INGENIERO CIVIL

M.P. 2520229820 CND

CONTIENE

PLANTA ACABADOS MUROS, PISOS, GUARDAESCOBAS Y TECHOS SOTANO NIVEL ARQUITECTONICO -2.76

OBSERVACIONES

ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO 15/03/2018

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 17/05/2018

NOMBRE DEL ARCHIVO

PROYECTO_JST.dwg

FECHA

17-09-2018

ESCALA

1:75


PLANO

AC01

DE

05

CONSECUTIVO

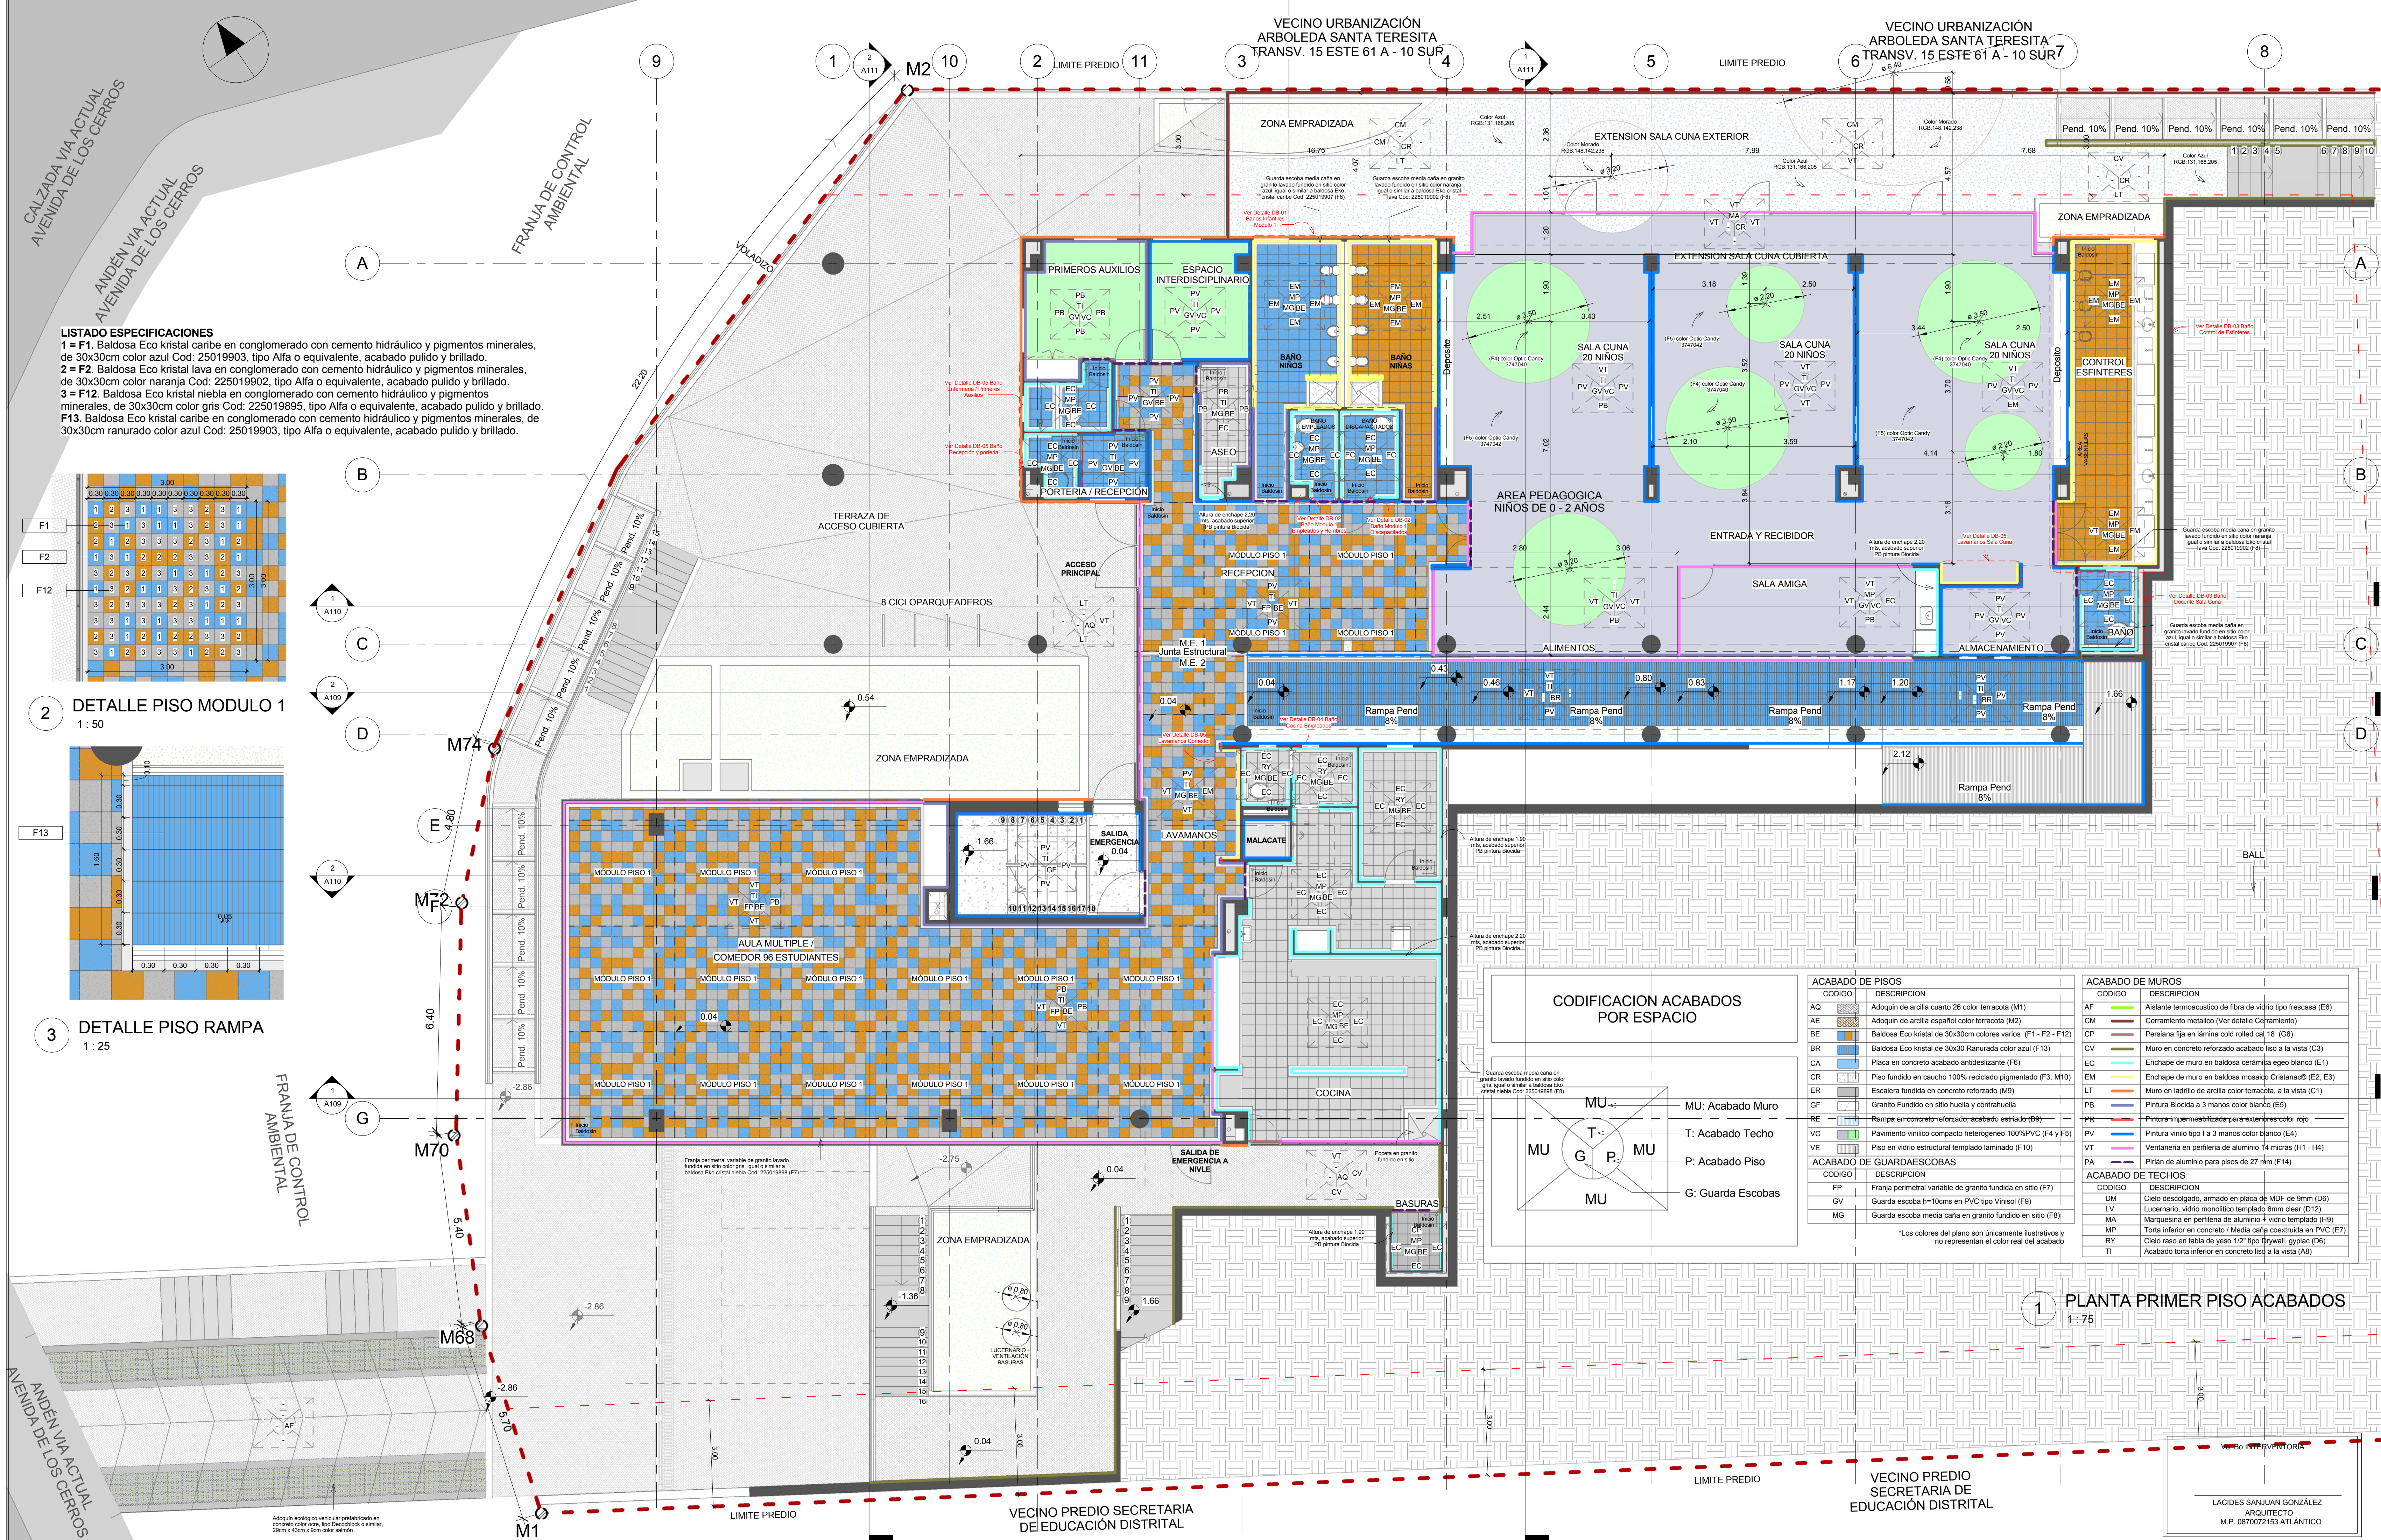

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD

SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN

CARRERA 15 ESTE # 61 A -10 SUR

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. NESTOR IVÁN GUALTEROS

M.P. No. A25022006-80544637

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA R.

M.P. No. A25022006-80149145

ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENIOR

CONSORCIO ARBOLEDA DF

NIT. 901140820-7

CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

INGENIERO CIVIL

M.P. 2520229820 CND

CONTIENE

PLANTA ACABADOS MUROS, PISOS, GUARDAESCOBAS Y TECHOS PRIMER PISO NIVEL ARQUITECTONICO +0.04

OBSERVACIONES

ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO 15/03/2018

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 17/05/2018

NOMBRE DEL ARCHIVO

PROYECTO JST.dwg


FECHA	ESCALA
17-09-2018	1:75

PLANO	DE
AC02	05

LACIOS SANJUAN GONZALEZ

ARQUITECTO

M.P. 0870072153 ATLANTICO

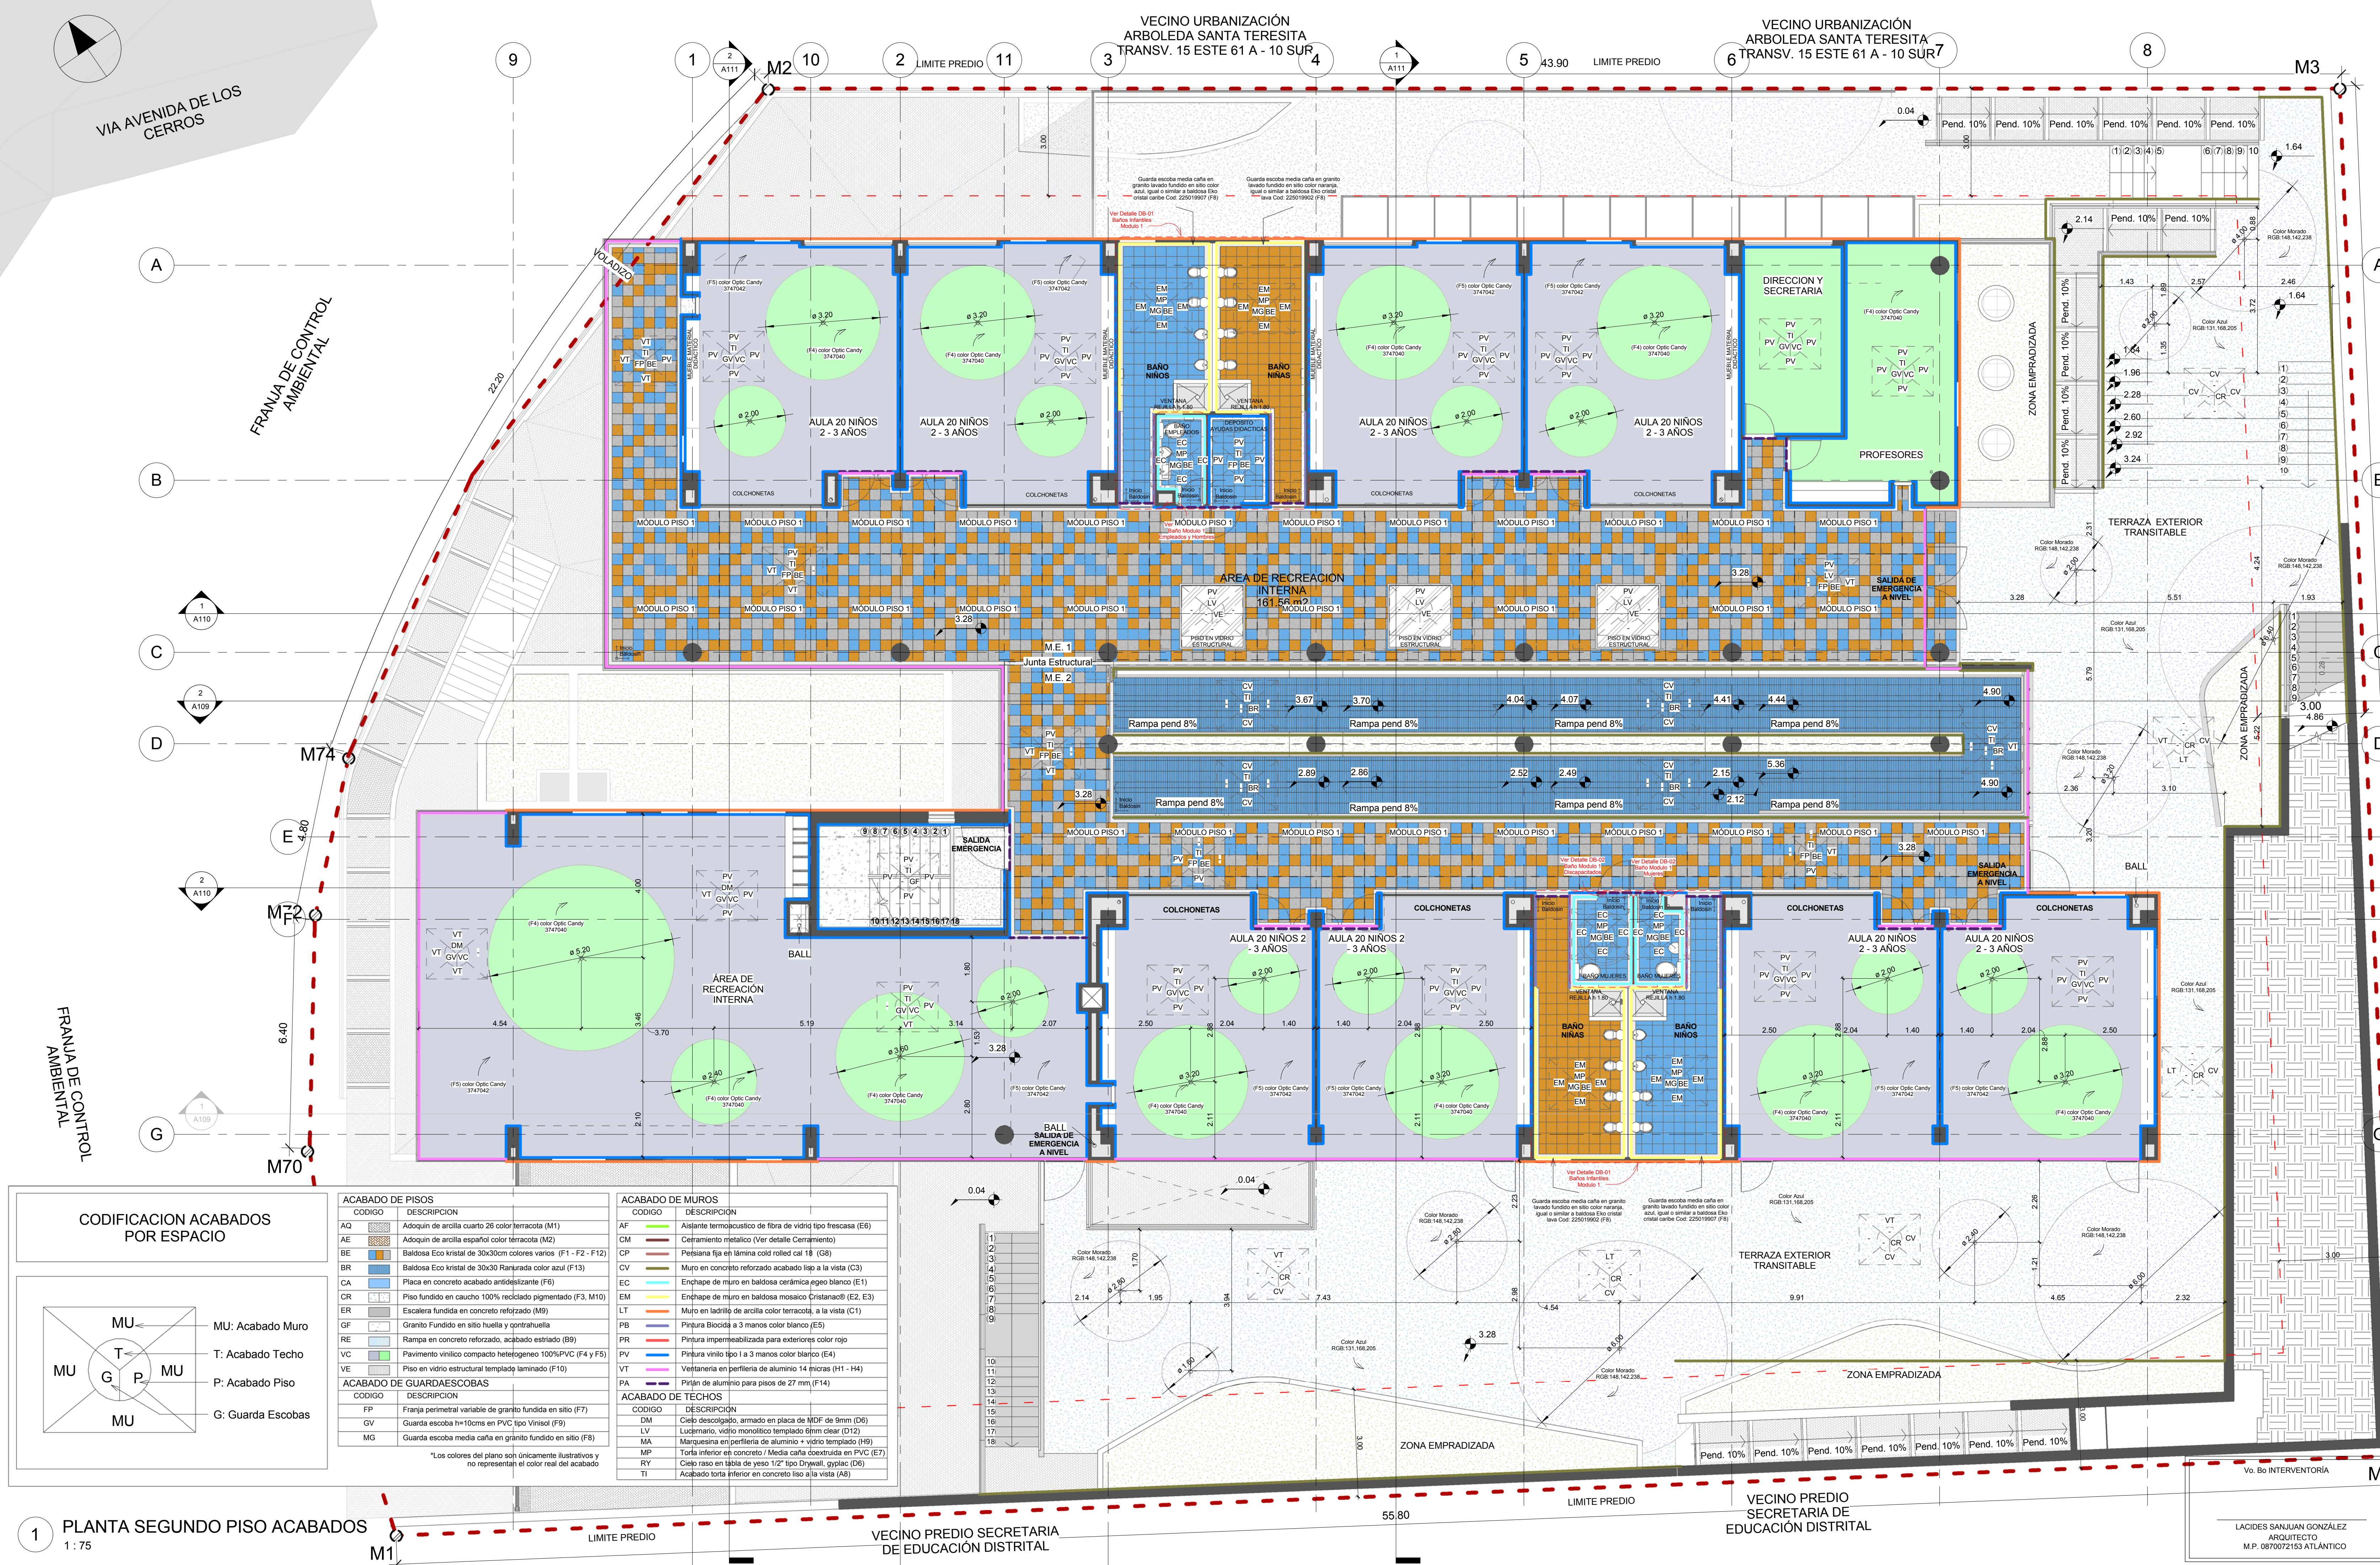

CODIFICACION ACABADOS POR ESPACIO

MU

T

G

P

MU

MU

MU: Acabado Muro

T: Acabado Techo

P: Acabado Piso

G: Guarda Escobas

ACABADO DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCION
AQ	Adoquin de arcilla cuarto 26 color terracota (M1)
AE	Adoquin de arcilla español color terracota (M2)
BE	Baldosa Eco cristal de 30x30cm colores varios (F1 - F2 - F12)
BA	Baldosa Eco cristal de 30x30cm Ranurada color azul (F13)
CR	Placa en concreto acabado antideslizante (F6)
CA	Piso fundido en caucho 100% reciclado pigmentado (F3, M10)
ER	Escala fundida en concreto reforzado (M9)
GF	Granito Fundido en sitio huella y contrahuella
LT	Muro en ladrillo de arcilla color terracota, a la vista (C1)
RE	Rampa en concreto reforzado, acabado estriado (B9)
VC	Pavimento vinílico compacto heterogeneo 100%PVC (F4 y F5)
VE	Piso en vidrio estructural templado laminado (F10)

ACABADO DE MUROS	
CODIGO	DESCRIPCION
AF	Asistente termoacústico de fibra de vidrio tipo fresaca (E6)
CM	Cerramiento metálico (Ver detalle Cerramiento)
CP	Perisiana fija en lámina cold rolled cal 18 (G8)
CV	Muro en concreto reforzado acabado liso a la vista (C3)
EC	Enchape de muro en baldosa cerámica auge blanco (E1)
EM	Enchape de muro en baldosa mosaico cristiano (E2, E3)
LT	Muro en ladrillo de arcilla color terracota, a la vista (C1)
PB	Pintura Biocida a 3 manos color blanco (E5)
PR	Pintura impermeabilizada para exteriores color rojo
PV	Pintura vinilo tipo I a 3 manos color blanco (E4)
VT	Ventana en periferia de aluminio 14 micras (H1 - H4)
PA	Perforación de aluminio para pisos de 27 mm (F14)

ACABADO DE TECHOS	
CODIGO	DESCRIPCION
DM	Cielo descolgado, armado en placa de MDF de 9mm (D6)
LV	Lucernario, vidrio monolitico templado 6mm clear (D12)
MA	Marquesina en periferia de aluminio + vidrio templado (H9)
MP	Torja inferior en concreto / Media caña coexistencia en PVC (E7)
RY	Cielo raso en tabla de yeso 1/2" tipo Drywall, gyploc (D6)
TI	Acabado torja inferior en concreto liso a la vista (A8)

*Los colores del plano son únicamente ilustrativos y no representan el color real del acabado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD

SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN

CARRERA 15 ESTE # 61 A -10 SUR

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. NESTOR IVÁN GUALTEROS

M.P. No. A2502005-80544637

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA R.

M.P. No. A2502006-80149145

ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENIOR

CONSORCIO ARBOLEDA DF

NIT. 9011400520-7

CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

INGENIERO CIVIL

M.P. 2520229820 CND

CONTIENE

PLANTA ACABADOS MUROS, PISOS, GUARDAESCOBAS Y TECHOS SEGUNDO PISO NIVEL ARQUITECTONICO +3.28

OBSERVACIONES

ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO 15/03/2018

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 17/05/2018

NOMBRE DEL ARCHIVO

PROYECTO JST.dwg

FECHA

17-09-2018

ESCALA

1:75

PLANO

DE

AC03 / 05



CONSECUTIVO

Vo. Bo INTERVENTORIA


LACIDES SANJUAN GONZALEZ

ARQUITECTO


M.P. 0870072153 ATLANTICO

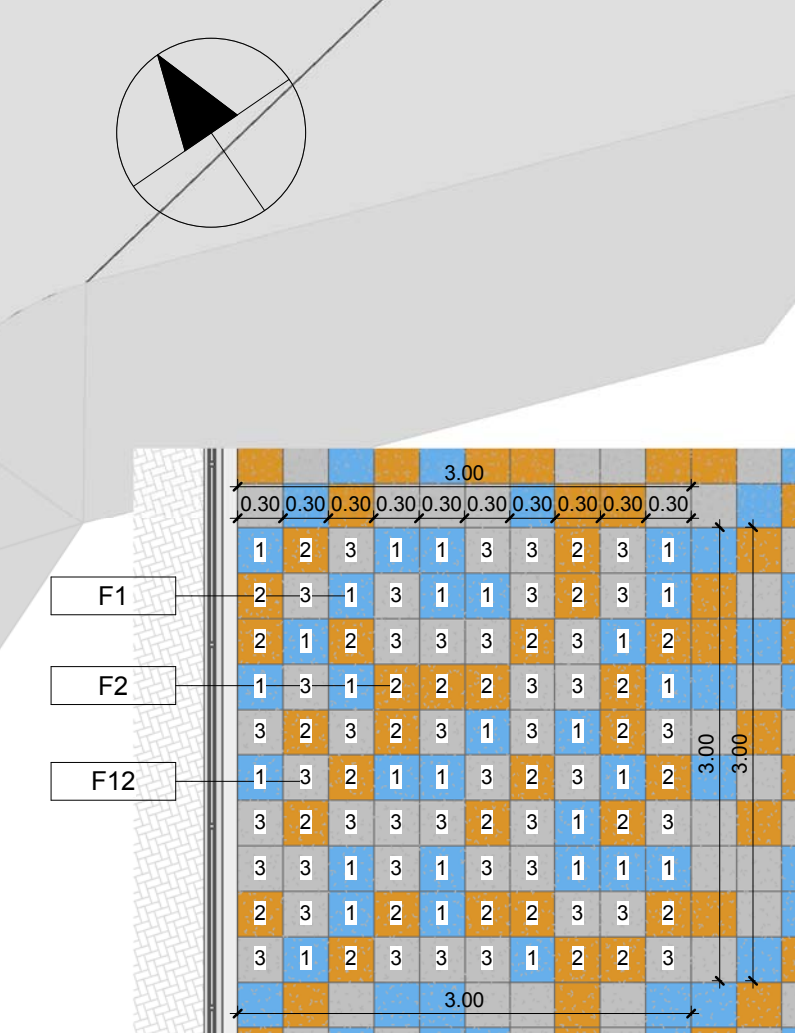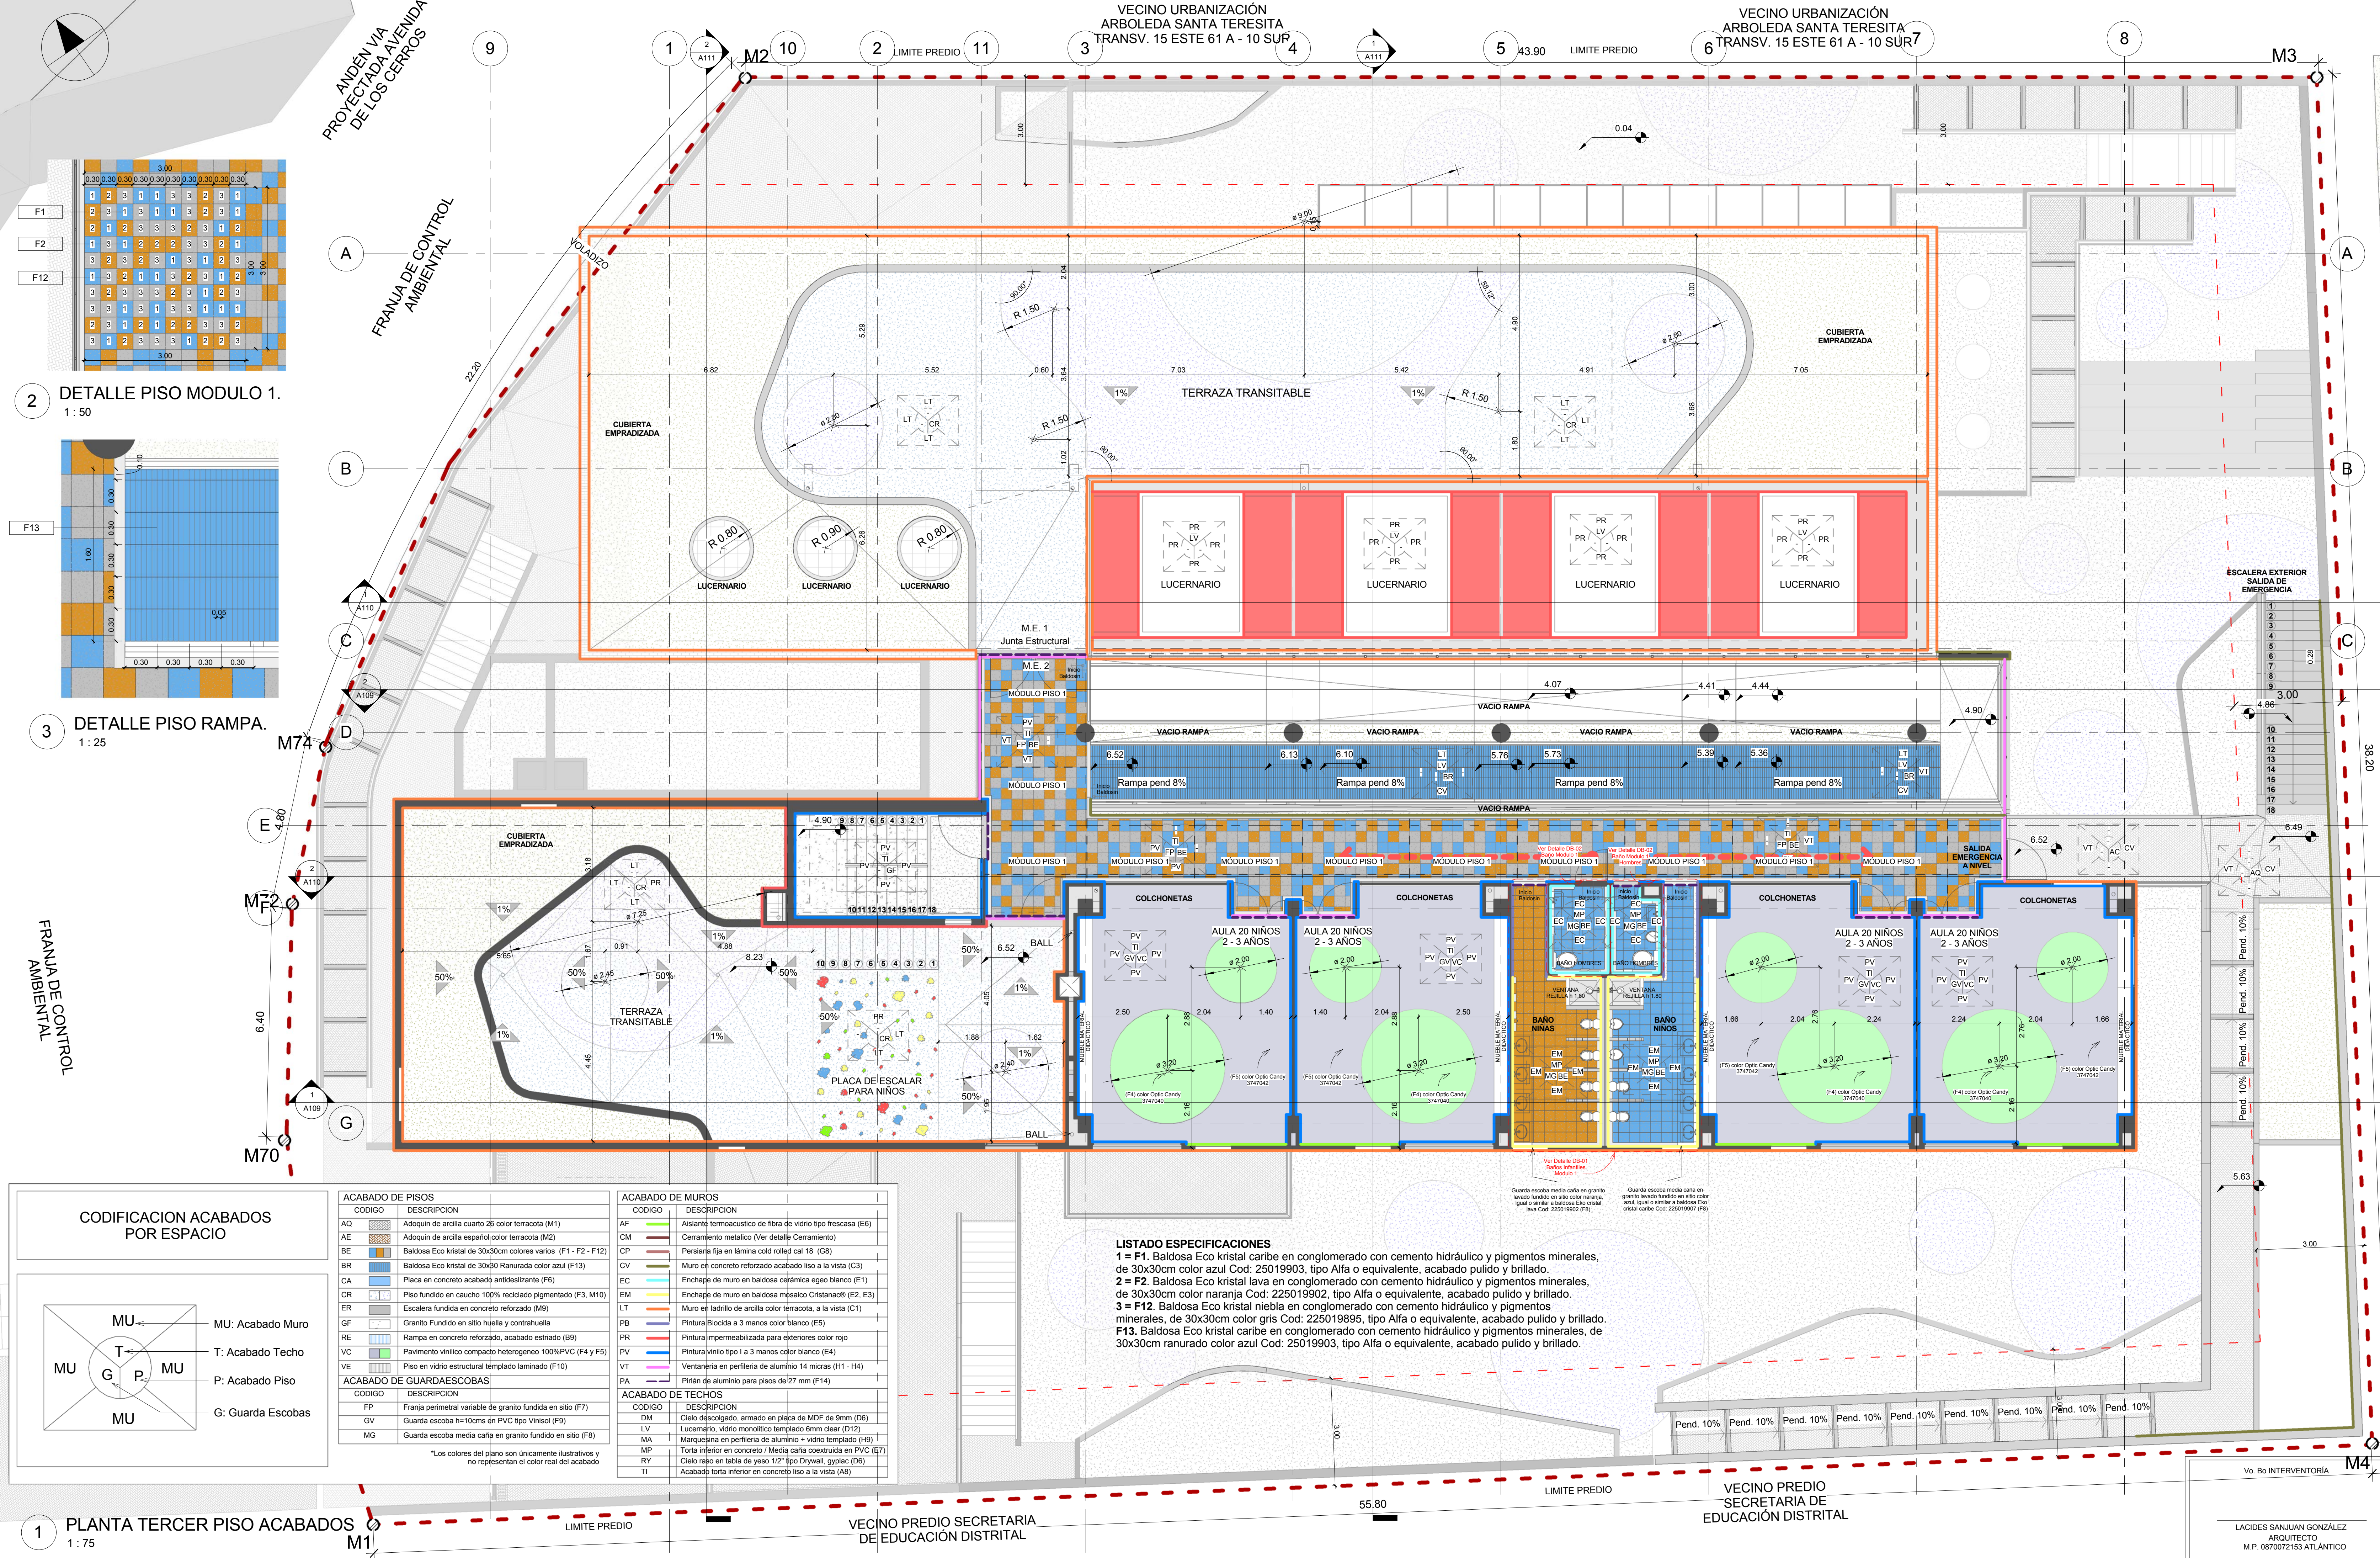

2 DETALLE PISO MODULO 1.
1 : 50

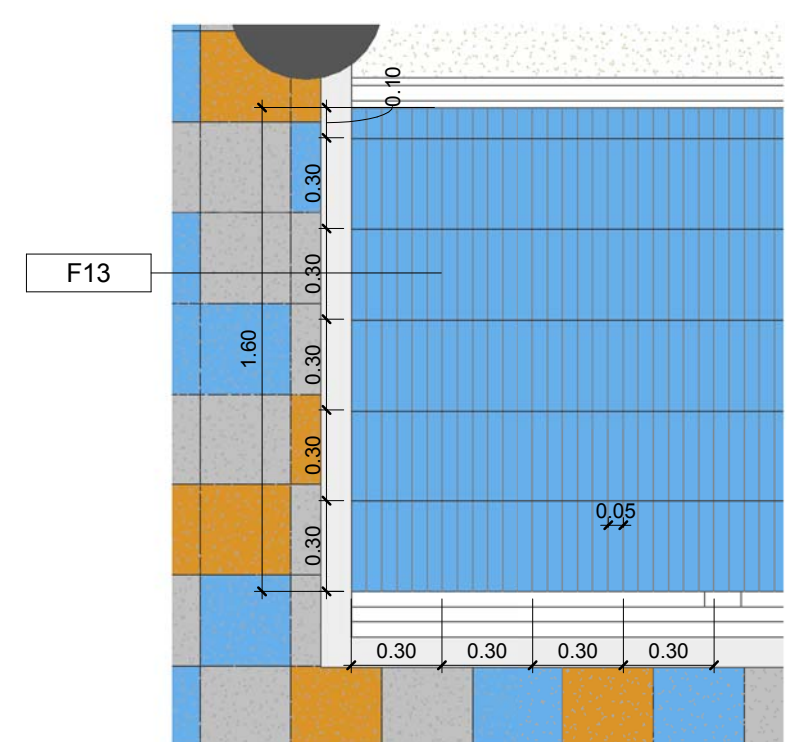

3 DETALLE PISO RAMPA.
1 : 25

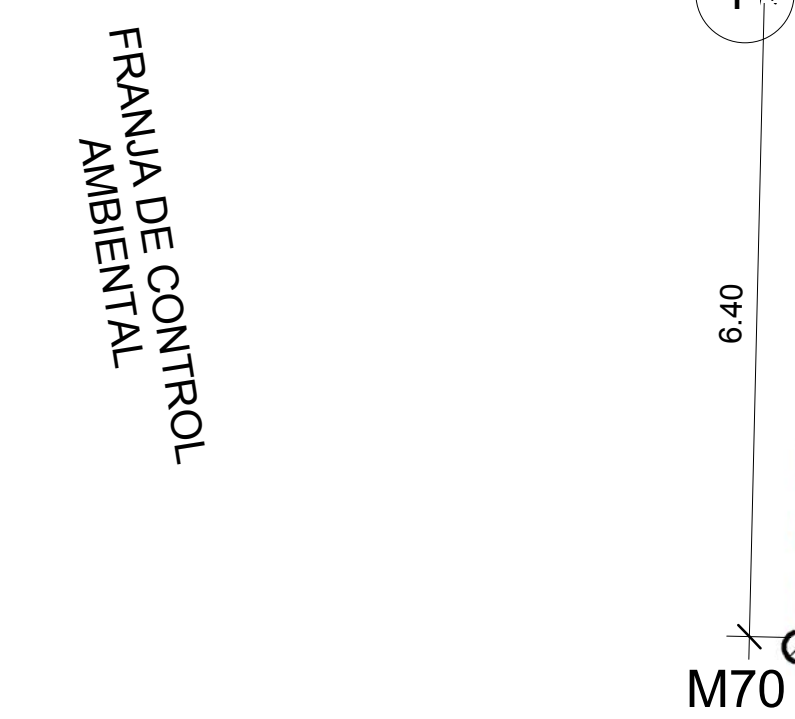

ACABADO DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCION
AQ	Adoquin de arcilla cuarto 28 color terracota (M1)
AE	Adoquin de arcilla español, color terracota (M2)
BE	Baldosa Eco kristal de 30x30cm colores vanos (F1 - F2 - F12)
BR	Baldosa Eco kristal de 30x30 Ranurada color azul (F13)
CA	Placa en concreto acabado antideslizante (F6)
CR	Piso fundido en caucho 100% reciclado pigmentado (F3, M10)
ER	Escalera fundida en concreto reforzado (M9)
GF	Granito Fundido en sitio huella y contrahuella
RE	Rampa en concreto reforzado, acabado estriado (B9)
VC	Pavimento vinílico compacto heterogeneo 100%PVC (F4 y F5)
VE	Piso en vidrio estructural templado laminado (F10)
ACABADO DE GUARDAESCOBAS	
CODIGO	DESCRIPCION
FP	Franga perimetral variable de granito fundida en sitio (F7)
GV	Guarda escoba h=10cms en PVC tipo Vinisol (F9)
MG	Guarda escoba media caña en granito fundido en sitio (F8)
*Los colores del plano son únicamente ilustrativos y no representan el color real del acabado	
ACABADO DE MUROS	
CODIGO	DESCRIPCION
AF	Aislante termoacústico de fibra de vidrio tipo fresaca (E6)
CM	Cerramiento metálico (Ver detalle Cerramiento)
CP	Persiana fija en lámina cold rolled cal 18 (G8)
CV	Muro en concreto reforzado acabado liso a la vista (C3)
EC	Enchape de muro en baldosa cerámica egea blanco (E1)
EM	Enchape de muro en baldosa mpsaico Cristanaco (E2, E3)
LT	Muro en ladrillo de arcilla color terracota, a la vista (C1)
PB	Pintura Biocida a 3 manos color blanco (E5)
PR	Pintura impermeabilizada para exteriores color rojo
PV	Pintura vinilo tipo I a 3 manos color blanco (E4)
VT	Ventaneria en perfilera de aluminio 14 micras (H1 - H4)
PA	Prirán de aluminio para pisos de 27 mm (F14)
ACABADO DE TECHOS	
CODIGO	DESCRIPCION
DM	Cielo descollado, armado en placa de MDF de 9mm (D6)
LV	Lucernario, vidrio monolitico templado 6mm clear (D12)
MA	Marquesina en perfilera de aluminio + vidrio templado (H9)
MP	Torta inferior en concreto / Media caña coextruida en PVC (E7)
RY	Cielo raso en tabla de yeso 1/2" tipo Drywall, gypsic (D8)
TI	Acabado torta inferior en concreto liso a la vista (A8)

LISTADO ESPECIFICACIONES
1 = F1. Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado con cemento hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color azul Cod: 25019903, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillante.
2 = F2. Baldosa Eco kristal lava en conglomerado con cemento hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color naranja Cod: 225019902, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillante.
3 = F12. Baldosa Eco kristal niebla en conglomerado con cemento hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color gris Cod: 225019895, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillante.
F13. Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado con cemento hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm ranurada color azul Cod: 25019903, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillante.

1 PLANTA TERCER PISO ACABADOS
1 : 75

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD

SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN

CARRERA 15 ESTE # 61 A - 10 SUR

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. NESTOR IVÁN GUALTEROS

M.P. No. A2502006-80544637

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. WILSON SALVADOR GAMBA R.

M.P. No. A2502006-80149145

ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTOR

CONSORCIO ARBOLEDA DF

NIT. 9011400520-7

CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

INGENIERO CIVIL

M.P. 2520229820 CND

CONTIENE

PLANTA ACABADOS MUROS, PISOS, GUARDAESCOBAS Y TECHOS TERCER PISO NIVEL ARQUITECTONICO +6.55

OBSERVACIONES

ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO 15/03/2018

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 17/05/2018

NOMBRE DEL ARCHIVO

PROYECTO JST.dwg

FECHA

17-09-2018

ESCALA


1:75

PLANO

DE

AC04 / 05

CONSECUTIVO

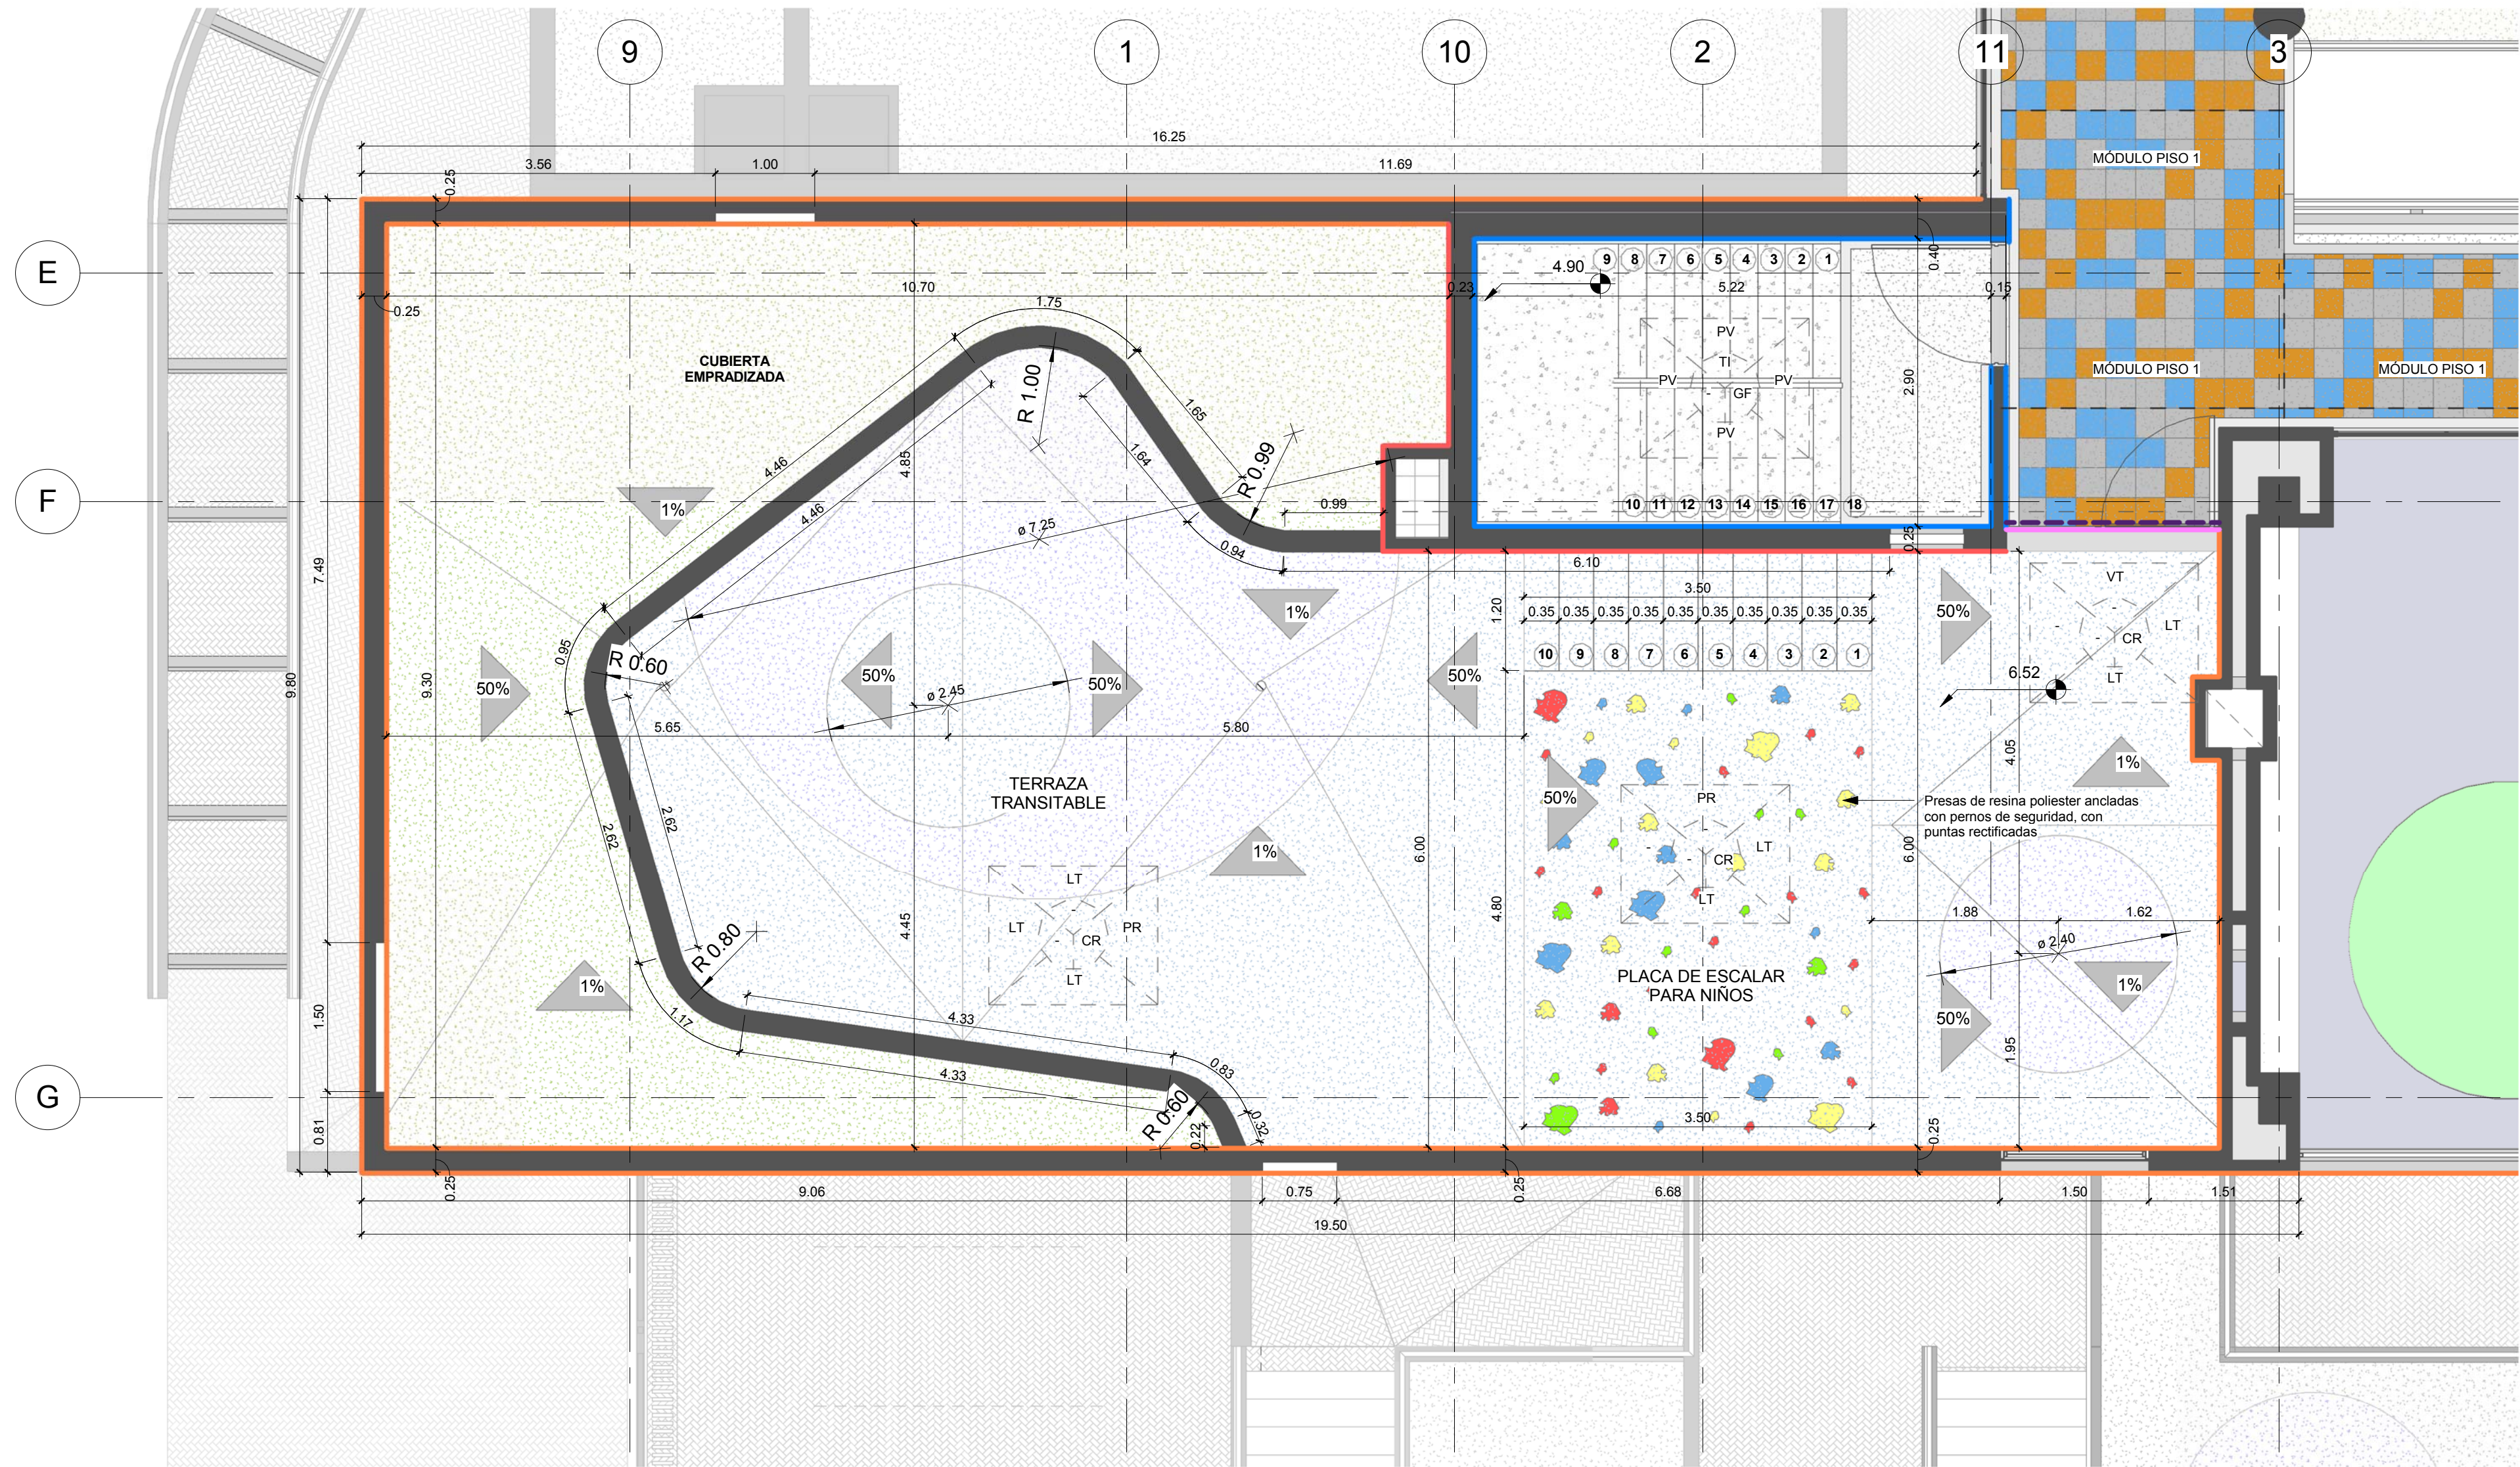

1 DETALLE TERRAZA
1 : 50

CODIFICACION ACABADOS POR ESPACIO	
MU: Acabado Muro	T: Acabado Techo
P: Acabado Piso	G: Guarda Escobas
ACABADO DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCION
AQ	Adoquin de arcilla cuarto 26 color terracota (M1)
AE	Adoquin de arcilla español color terracota (M2)
BE	Baldosa Eco kristal de 30x30cm colores vanos (F1 - F2 - F12)
BR	Baldosa Eco kristal de 30x30 Ranurada color azul (F13)
CA	Placa en concreto acabado antideslizante (F6)
CR	Piso fundido en caucho 100% reciclado pigmentado (F3, M10)
ER	Escalera fundida en concreto reforzado (M9)
GF	Granito Fundido en sitio huella y contrahuella
RE	Rampa en concreto reforzado, acabado estriado (B9)
VC	Pavimento vinílico compacto heterogeneo 100%PVC (F4 y F5)
VE	Piso en vidrio estructural templado laminado (F10)
ACABADO DE GUARDAESCOBAS	
CODIGO	DESCRIPCION
FP	Franja perimetral variable de granito fundida en sitio (F7)
GV	Guarda escoba h=10cms en PVC tipo Vinisol (F9)
MG	Guarda escoba media caña en granito fundido en sitio (F8)
*Los colores del plano son únicamente ilustrativos y no representan el color real del acabado	
ACABADO DE MUROS	
CODIGO	DESCRIPCION
AF	Aislante termoacustico de fibra de vidrio tipo fresaca (E6)
CM	Cerramiento metalico (Ver detalle Cerramiento)
CP	Persiana fija en lámina cold rolled cal 18 (G8)
CV	Muro en concreto reforzado acabado liso a la vista (C3)
EC	Enchape de muro en baldosa cerámica eggeo blanco (E1)
EM	Enchape de muro en baldosa mosaico Cristianac® (E2, E3)
LT	Muro en ladrillo de arcilla color terracota, a la vista (C1)
PB	Pintura Biocida a 3 manos color blanco (E5)
PR	Pintura impermeabilizada para exteriores color rojo
PV	Pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color blanco (E4)
VT	Ventanería en perfilera de aluminio 14 micras (H1 - H4)
PA	Pirlán de aluminio para pisos de 27 mm (F14)
ACABADO DE TECHOS	
CODIGO	DESCRIPCION
DM	Cielo descolgado, armado en placa de MDF de 9mm (D6)
LV	Lucernario, vidrio monolitico templado 6mm clear (D12)
MA	Marquesina en perfilera de aluminio + vidrio templado (H9)
MP	Torta inferior en concreto / Media caña coestruida en PVC (E7)
RY	Cielo raso en tabla de yeso 1/2" tipo Drywall, gyploc (D6)
TI	Acabado torta inferior en concreto liso a la vista (A8)



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS
FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD

SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN

CARRERA 15 ESTE # 61 A -10 SUR

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. NESTOR IVÁN GUALTEROS

M.P. No. A25020015-80544637

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARO. WILSON SALVADOR GAMBA R.

M.P. No. A25022006-80149145

ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTOR

CONSORCIO ARBOLEDA DF

NIT. 9011400520-7

CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO


REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

INGENIERO CIVIL

M.P. 2520229820 CND

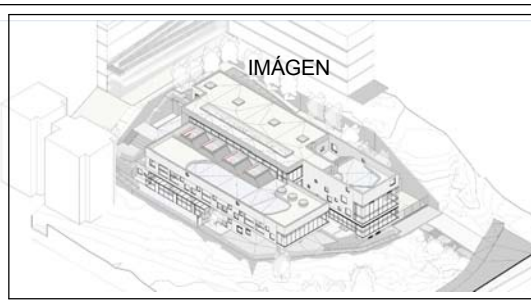

IMAGEN



LOCALIZACIÓN

CONTIENE

PLANTA DETALLE TERRAZA
NIVEL ARQUITECTONICO +6.55

OBSERVACIONES

ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO 15/03/2018

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 17/05/2018

NOMBRE DEL ARCHIVO

PROYECTO JST.dwg

FECHA

ESCALA

17-09-2018

1:75

PLANO

DE

AC05 / 05

CONSECUTIVO

Vo. Bo INTERVENTORIA

LACIDES SANJUAN GONZALEZ

ARQUITECTO

M.P. 0670072153 ATLANTICO